



Istruzioni di montaggio e d'uso per il sensore di presenza B.E.G. - PD4-M-1C-AP/DE/UP

1. Prima del montaggio


I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti, in base alle regole elettrotecniche, solo da elettricisti o da persone addestrate da elettricisti sotto la direzione e il controllo di un elettricista.

Prima del montaggio disinserire la tensione!

Questo apparecchio non è adattabile a protezione per lo scollegamento della rete principale.

Nella modalità Master/Slave l'apparecchio Master deve essere montato sempre in un luogo con la minima luce diurna possibile.


2a. Montaggio LUXOMAT® PD4-M-1C-AP

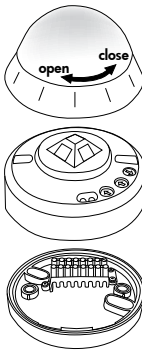

Il sensore deve essere montato su una base piana e solida. Prima del montaggio si deve rimuovere l'anello di protezione. A tale scopo si deve ruotare l'anello di circa 5° in senso antiorario e sollevarlo.

Dopo aver collegato correttamente i cavi si deve fissare il sensore con 2 viti come indicato nella figura sopra. Dopo l'installazione fissare la lente ruotandola in senso orario. Attivare l'alimentazione.

2b. Montaggio LUXOMAT® PD4-M-1C-DE

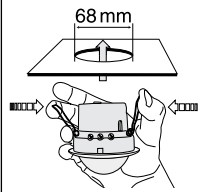


Nel soffitto si deve innanzitutto creare un'apertura circolare con un diametro di 68 mm.

Nel soffitto si deve innanzitutto creare un'apertura circolare con un diametro di 68 mm.

Dopo aver collegato correttamente i cavi si deve inserire il sensore nell'apertura, come indicato nel disegno sopra, e fissarlo mediante i fermagli a molla. fixiert.

2c. Montaggio LUXOMAT® PD4-M-1C-UP

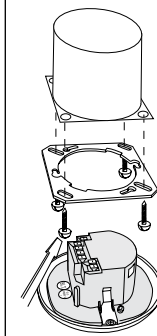


Il sensore può essere montato sul soffitto in scatole a incasso convenzionali.

La piastra di montaggio inclusa deve essere tolta prima del montaggio e fissata alla scatola a soffitto con 2 o 4 viti.

(Per le connessioni, vedere pt. 21!)

3a. Configurazione hardware AP

Posizione dei LED e dei potenziometri

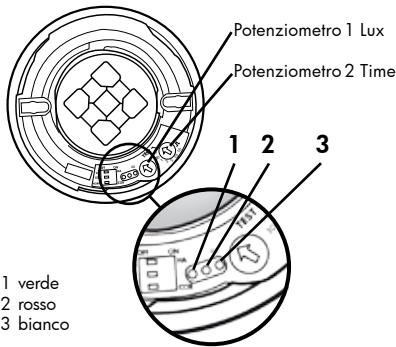

LED 1 verde
LED 2 rosso
LED 3 bianco

3b. Configurazione hardware DE

Posizione dei LED e dei potenziometri




LED 1 verde
LED 2 bianco
LED 3 rosso

Potenziometro 1 Lux
Potenziometro 2 Time

3c. Configurazione hardware UP


Posizione dei LED e dei potenziometri

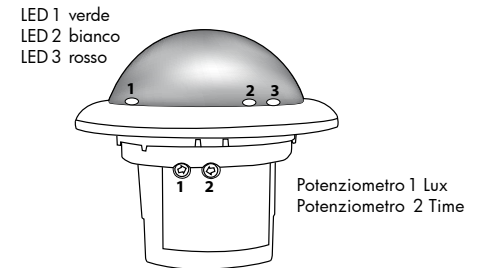

LED 1 verde
LED 2 bianco
LED 3 rosso

Potenziometro 1 Lux
Potenziometro 2 Time


4a. Posizione dei interruttori DIP AP

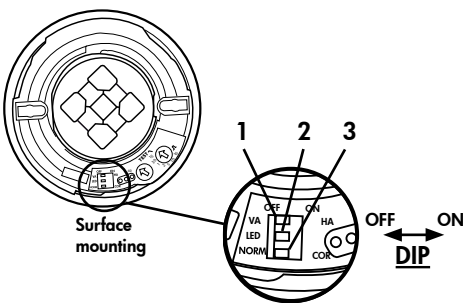

DIP 1 Automatico/semiautomatico
DIP 2 LED ON/OFF
DIP 3 Commutazione funzionamento normale/funzionamento corridoio

Le regolazioni degli interruttori DIP vengono sovrascritte con il telecomando.


4b. Posizione dei interruttori DIP DE

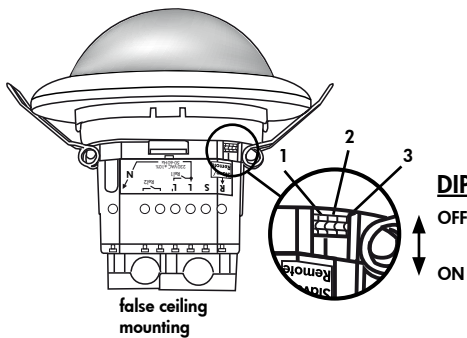

DIP 1 Automatico/semiautomatico
DIP 2 LED ON/OFF
DIP 3 Commutazione funzionamento normale/funzionamento corridoio

Le regolazioni degli interruttori DIP vengono sovrascritte con il telecomando.

4c. Posizione dei interruttori DIP UP

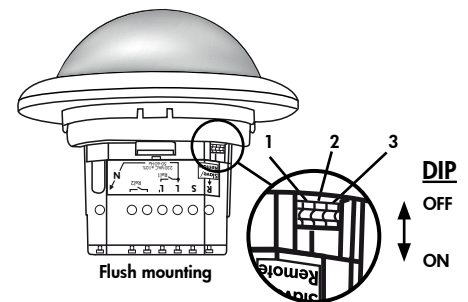


DIP 1 Automatico/semiautomatico
DIP 2 LED ON/OFF
DIP 3 Commutazione funzionamento normale/funzionamento corridoio

Le regolazioni degli interruttori DIP vengono sovrascritte con il telecomando.

5. Funzioni degli interruttori DIP

Interruttore DIP	ON	OFF
1	Modalità semiautomatica	Modalità automatica
2	LED OFF	LED ON
3	funzionamento corridoio	funzionamento normale

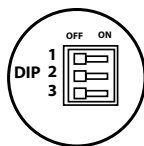

Funzione corridoio: Al disinserimento mediante il tasto esterno, il sensore si spegne e dopo 5 secondi è di nuovo nella modalità automatica.

Le regolazioni DIP vengono sbloccate di nuovo mediante

- La regolazione dell'interruttore DIP in posizione chiusa
- Il reset con impostazione test-sole sui potenziometri
- Il reset in posizione aperta

6. Messa in funzione / regolazioni

Self test cycle

After an initial 60-second self-test cycle, the LUXOMAT® PD4-M-1C is ready for operation.



Potenziometro 1 – regolazione valore nominale della luminosità canale 1

Il valore nominale della luminosità si può regolare tra circa 10 e 2000 Lux. Con il regolatore rotante si possono impostare valori nominali di luminosità a piacere.

Simbolo ☾: funzionamento notturno

Simbolo ☀: funzionamento diurno/notturno

Rilevamento del valore di luminosità attuale

Posizionare il potenziometro 2 su Test. Il LED si accende permanentemente non appena il valore impostato sul potenziometro 1 supera il valore di luminosità attualmente misurato.



Potenziometro 2 – regolazione ritardo di spegnimento canale 1 „Luce”

Simbolo TEST: modalità di test, dipende soltanto dai movimenti. Ad ogni movimento si accende la luce per 2 secondi e poi si spegne per 2 secondi. Il ritardo di spegnimento si può impostare da 15 secondi a 16 minuti.


Distanza impulsi PD-Slave

La pausa tra 2 impulsi sul Master può essere impostata a 2 o 9 secondi. L'impostazione può essere eseguita con LED attivato (☀) o disattivato (☾).

Per gli apparecchi con ingresso Slave a parte si possono impostare 2 secondi.



7. Reset e impostazioni di fabbrica



1. Impostazioni di fabbrica

Se i potenziometri sono posizionati su „Test” e „Sole”, in un sensore non ancora programmato viene attivato il programma di fabbrica: 500 Lux e 10 min.


2. Reset

Se i due potenziometri vengono spostati da una posizione qualsiasi a „Test” e „Sole”, viene eseguito un reset. Tutti i valori programmati con il telecomando vengono cancellati.

8. Messa in funzione del Telecomando IR-PD-1C (optional)

Controllo della batteria:


Aprire il vano batteria premendo sulla molla di plastica e rimuovere il supporto della batteria.



Attenzione: Le impostazioni fatte con il telecomando sovrascrivono le impostazioni fatte con i potenziometri.

Optional: telecomando IR-PD-1C


(Utilizzabile con IR-PD)

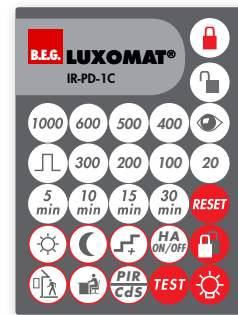

Supporto a parete per telecomando IR-PD-1C

La pellicola adesiva per la superficie del IR-PD-1C è compresa nella confezione di fornitura dell'apparecchio. Se necessario si può applicarla su qualsiasi telecomando B.E.G. con 27 tasti.

9. Impostazioni con telecomando

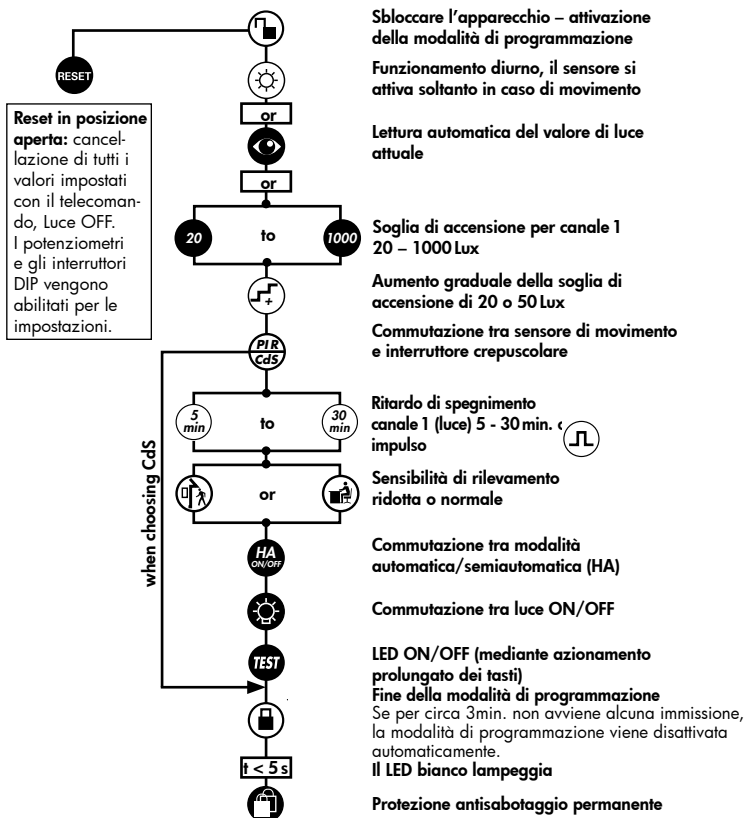

10. Funzioni dei tasti in posizione chiusa

- Protezione antisabotaggio permanente**
Con questa funzione il LUXOMAT® PD4-M-1C viene bloccato in modo permanente. Questa modalità può essere attivata soltanto entro 5 secondi (LED bianco lampeggia) dalla chiusura del sensore. Per uscire da questa modalità si deve procedere nel modo seguente:
 1. Interrompere l'alimentazione elettrica
 2. Inserire l'alimentazione elettrica per 31 - 59 secondi
 3. Interromperla di nuovo
 4. Inserirla di nuovo e attendere il ciclo di a utotest
 5. Aprire il sensore
- Accensione/spegnimento della luce per il periodo di tempo di rilevamento movimenti più ritardo di spegnimento; attivazione della funzione ON/OFF per 12 h ore mediante l'azionamento prolungato del tasto**
- Attivazione/disattivazione della funzione test**
Dopo circa 3 minuti la modalità di test viene disattivata automaticamente.
- Disattiva il canale ed è subito di nuovo attivo, arresto di tutti i timer, interruzione del rilevamento della luce**
- Tacitazione**
- Commuta la posizione in „aperta”**

11. Spiegazione delle funzioni dei tasti del telecomando

11a. Nella fase di inizializzazione/durante il ciclo di autotest

- Luce ON/OFF 12 ore (funzione party)**
Attivabile con il tasto „Luce”
- Disattivabile con il tasto „Reset” (impostazione di fabbrica)
- Modalità corridoio (vedi punto 13a)**
Attivabile con il tasto „Esterno”
Disattivabile con il tasto „Interno” (impostazione di fabbrica)
- Spegnimento forzato (vedi punto 13c)**
Attivabile con il tasto „Sole”
Disattivabile con il tasto „Luna” (impostazione di fabbrica)

11b. In posizione aperta

- Con questo tasto si può aprire il sensore e in seguito programmare le seguenti funzioni.
Attenzione: il sensore viene chiuso automaticamente
 - dopo ogni ripristino della tensione o
 - dopo 3 minuti
- Lo stato commuta a „chiuso”. Durante i primi 5 secondi il LED bianco lampeggia ad una frequenza di un impulso ogni 0,5 secondi. Durante questo tempo si può attivare la protezione antisabotaggio.
- L'apparecchio distingue 2 procedimenti:
 - **Rilevamento con illuminazione accesa:** il valore di accensione viene rilevato automaticamente.
Rilevamento del valore di accensione:
 1. azionare il tasto „Occhio”
 2. spegnere la luce (2 secondi dopo)
 3. rilevare il valore di luminosità
 4. valore di accensione = valore di luminosità rilevato
 - **Rilevamento con illuminazione spenta:** all'azionamento del tasto il valore di luminosità attuale viene impostato come valore di accensione. Il valore di spegnimento viene rilevato automaticamente.
Se il valore di luminosità è stato modificato, la soglia di spegnimento viene ricalcolata!
- Ad ogni azionamento del tasto l'apparecchio aumenta gradualmente il valore di accensione di 20 Lux con il valore di accensione attuale di <100 Lux e di 50 Lux con il valore di accensione attuale di >100 Lux.
- Sensibilità standard per la maggior parte degli impieghi
- Sensibilità ridotta per impieghi all'aperto

Con funzione impulso attiva, ogni 9 secondi viene emesso un impulso della durata di 1 secondo. Se la funzione impulso viene attivata dal telecomando, si può modificare la pausa tra 2 impulsi. A tale scopo, dopo l'attivazione mediante il tasto Impulso, si deve selezionare entro 5 secondi il tempo desiderato:

$$\left(\frac{5}{\text{min}}\right) = 9 \text{ sec.}, \left(\frac{10}{\text{min}}\right) = 10 \text{ sec.}, \left(\frac{15}{\text{min}}\right) = 15 \text{ sec.}, \left(\frac{30}{\text{min}}\right) = 30 \text{ sec.}$$

La funzione Impulso del canale 2 dipende solo da un movimento! Ad ogni movimento il canale HKL si accende per 2,5 secondi, di seguito si avvia il tempo morto di 9 secondi.

Con il tasto Test si può commutare tra la funzione LED ON/OFF. Per questo scopo tenere premuto il tasto per 3 secondi. Nota: nella posizione aperta e nella modalità di test i LED sono sempre accesi

Funzione dell'interruttore crepuscolare (CdS)

Se si attiva la funzione CdS, il sensore lavora come un vero e proprio interruttore crepuscolare. Si può quindi impostare solo il valore di luminosità. I movimenti non vengono più indicati mediante il LED rosso.

Tacitazione dei tasti:

ogni azionamento dei tasti viene segnalato mediante tacitazione delle spie e accensione dei LED bianchi.
Stato „Luce ON”: OFF / ON (rispettivamente circa 0,5 sec.)
Stato „Luce OFF”: ON / OFF (rispettivamente circa 0,5 sec.)

12. Soglia di spegnimento luminosità

- Se la soglia di accensione è stata modificata mediante il potenziometro o il telecomando, la soglia di spegnimento memorizzata nell'EEPROM viene cancellata e all'accensione successiva viene ricalcolata.

Rilevamento del valore di spegnimento

- Accensione per 5 minuti al buio e in caso di movimento
- Luce spenta per 2 sec.
- Calcolo interno del valore di spegnimento

- Se è stato azionato il tasto Occhio, la soglia di spegnimento viene ricalcolata. Vedi anche punti Telecomando → Occhio

- Ritardo di spegnimento

Se la soglia di spegnimento calcolata viene superata durante il funzionamento, il sensore si spegne con un ritardo di circa 15 minuti. In tal modo si compensano brevi oscillazioni di luminosità.

13a. Comportamento del tasto esterno / tasto a infrarossi „Luce“



Le funzioni „Corridoio“ e „Luca ON / OFF 12 ore“ si escludono reciprocamente. Se sono attive entrambe, il sensore si comporta secondo la funzione Corridoio. Il comportamento in caso di azionamento del tasto viene definito come segue:

Funzione corridoio attivata

Luca ON:

breve azionamento del tasto (0,1 - 1 sec.): Luca OFF → attiva dopo 5 sec., azionamento prolungato del tasto (> 3 sec.): Luca OFF → attiva dopo 5 sec.

Luca OFF:

breve azionamento del tasto: Luca ON finché è presente un movimento + ritardo di spegnimento, azionamento prolungato del tasto: Luca ON finché è presente un movimento + ritardo di spegnimento

13b. Comportamento del tasto esterno / tasto a infrarossi „Luca“

12h Luca ON/OFF attivata

Luca ON: breve azionamento del tasto: Luca OFF finché è presente un movimento + ritardo di spegnimento, azionamento prolungato del tasto: OFF 12 ore

Luca OFF: breve azionamento del tasto: Luca ON finché è presente un movimento + ritardo di spegnimento, azionamento prolungato del tasto: ON 12 ore

12h Luca ON/OFF disattivata

Luca ON: breve azionamento del tasto: Luca OFF finché è presente un movimento + ritardo di spegnimento, azionamento prolungato del tasto: Luca OFF finché è presente un movimento + ritardo di spegnimento

Luca OFF: breve azionamento del tasto: Luca ON finché è presente un movimento + ritardo di spegnimento, azionamento prolungato del tasto: Luca ON finché è presente un movimento + ritardo di spegnimento

13c. Comportamento del tasto esterno / tasto a infrarossi „Luca“, „Spegnimento forzato“

Spegnimento forzato attivo

Luca OFF:

breve azionamento del tasto: Luca On per circa 30 minuti, quindi spegnimento forzato se il valore di luminosità impostato viene ulteriormente superato.

14. Altre funzioni

Accensione della luce per 12 ore mediante interruzione della tensione di rete

- Interrompere l'alimentazione elettrica
- Inserire l'alimentazione elettrica da 2 a 5 secondi
- Interromperla di nuovo
- Inserire l'alimentazione elettrica
- Il sensore è acceso per 12 ore

Uscire dalla protezione antisabotaggio

- Interrompere l'alimentazione elettrica
- Inserire l'alimentazione elettrica da 30 a 60 secondi
- Interromperla di nuovo
- Inserire l'alimentazione elettrica
- Il sensore è nella posizione chiusa semplice

230 VAC permanente all'ingresso Slave

Se all'ingresso Slave "R" è presente una tensione di 230VAC per più di 10 secondi, la luce viene accesa in modo permanente. All'interruzione di questa tensione la luce si spegne e il rilevatore torna in modalità automatica.

230 VAC per 1 - 3 sec. sul collegamento del tasto S

Se sul contatto del tasto S è presente una corrente di 230 VAC da 1 a 3 secondi, sul contatto Slave R ciò viene interpretato come un segnale Slave. In tal modo il sensore è compatibile con altri apparecchi di modelli precedenti.

15. Modalità automatica o semiautomatica (vedi funzioni IR-PD-1C)



Modalità automatica

In questa modalità operativa l'illuminazione si accende e si spegne automaticamente per un maggiore comfort a seconda della presenza e della luminosità.


Il canale 1 si attiva in caso di movimento, se viene rilevato „buio“.

Modalità semiautomatica


In questa modalità operativa l'illuminazione si accende soltanto mediante accensione manuale per un maggiore risparmio. Lo spegnimento avviene automaticamente o manualmente. La modalità semiautomatica si comporta grosso modo come la modalità automatica. La differenza però è che l'accensione avviene sempre manualmente! Negli ingressi dei tasti S (ON/OFF) si possono collegare in parallelo un numero illimitato di tasti (contatti n.a.).

Sincronismo nella modalità semiautomatica: se il sensore si spegne nella modalità semiautomatica (ritardo di spegnimento terminato), il sensore si accende di nuovo entro 10 secondi a seguito di un movimento (nonostante mod. SA!).

16. Campo di rilevamento

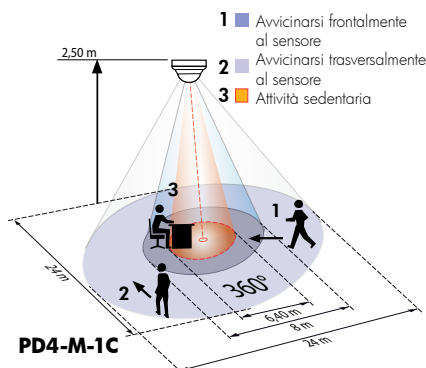

17. Delimitazione delle fonti di disturbo

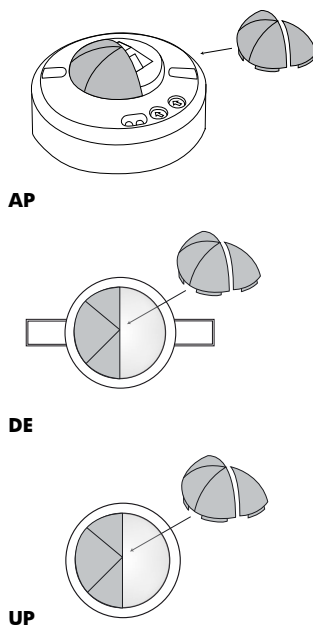

Se il campo di rilevamento del LUXOMAT® PD4-M-1C è troppo grande o copre i campi che non devono essere sorvegliati, si può ridurre o limitare il campo a seconda del fabbisogno usando le clip di protezione in dotazione.

18. Articolo / cod. prod. / accessori

Typ	AP	DE	UP
PD4-M-1C (Master)	92580	92585	92575
PD4-S (Slave)	92142	92254	92163

LUXOMAT® Telecomando:

IR-PD (incl. supporto a parete) 92160

Accessorio:

BSK cestello di protezione a sfera 92199

Supporto a parete per telecomando come ricambio 92100

19. Dati tecnici PD4-Master-1C

Sensore e modulo di potenza in un unico alloggiamento

Tensione: 230V ~ ±10%

Potenza assorbita: < 1W

Temperatura ambiente: -25°C - +50°C

Tipo / classe di protezione: IP20 / II

Impostazioni: regolatore rotante, interruttore DIP e mediante telecomando

Valori luce: 20 - 1000 Lux (con telecomando)

10 - 2000 Lux (con potenziometro)

Ampliamento del campo: con gli slave

Campo di rilevamento: 360° a forma circolare

Raggio d'azione Ø H 2,50m/P=18°C: seduti 6,40m / tangenziale

24m / frontale 8m

Altezza di fissaggio

consigliata: 2 - 3m

Misurazione della luce: luce diurna e luce artificiale

• **Canale 1 per attivazione luce**

Tipo di contatto: contatto n.a./NO - con contatto

anticipato al tungsteno

Carico di contatto: 2300W cos φ=1 /

1150VA cos φ=0,5

Tempi di intervento:

5 sec. - 16 min./ test con potenziometro

5 min. - 30 min./ test con telecomando

Dimensioni: H x Ø [mm]

PD4-M-1C AP DE UP
65 x 98 97 x 97 84 x 97

Parte visibile nel montaggio al soffitto: DE: 34 x 10mm

Dati tecnici PD2-Slave

Tensione: 230V ~ ±10%

Uscita impulsi: accoppiatore ottico max. 2W


Pausa tra impulsi: 2 sec. o 9 sec.

Dimensioni: vedi sopra

CE Dichiarazione di conformità: il prodotto è conforme alla direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE e alla direttiva CEM 2004/108/CE.

20. Schema elettrico

Collegamento standard con Rilevatore di presenza 1 canale (NO) e morsetti R e S

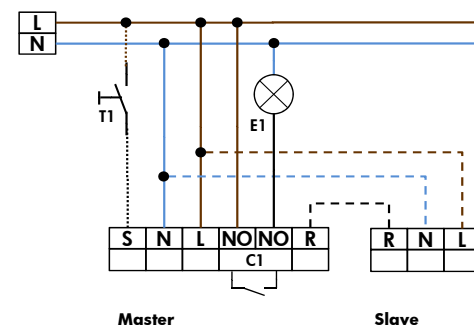


Optional

T1 = Tasto n.a./NO per modalità semiautomatica; Slave per ampliare il campo di rilevamento


21. PD4-M-1C-AP - Connessioni

Schema elettrico
PD4-M-1C-AP

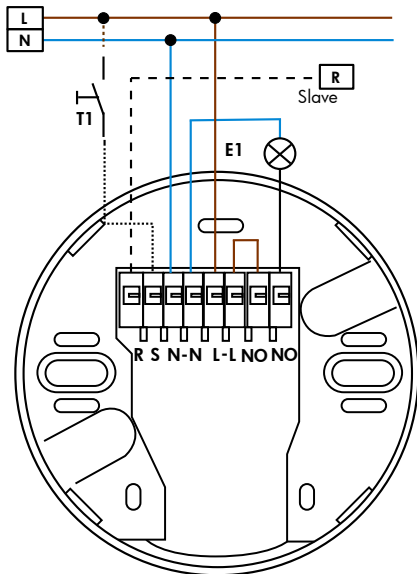


21. PD4-M-1C-DE - Connessioni

Schema elettrico
PD4-M-1C-DE

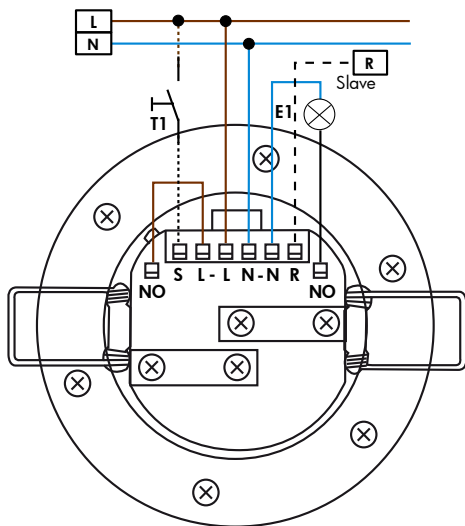

21. PD4-M-1C-UP - Connessioni

Schema elettrico PD4-M-1C-UP

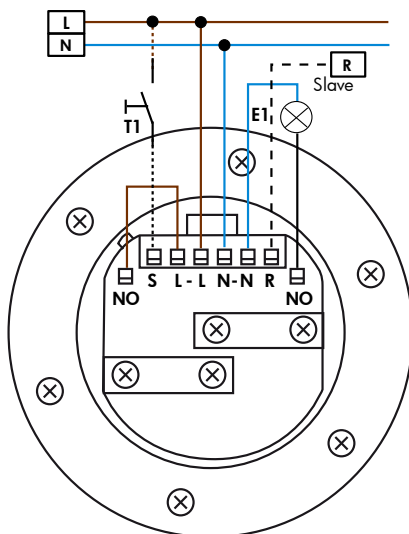

22. LED indicatori di funzionamento

LED indicatori di funzionamento dopo ogni ripristino della tensione di rete (60 sec. di tempo di inizializzazione)			
Modo operativo	LED indicatori di funzionamento		
Programma di fabbrica attivo	bianco, rosso e verde lampeggiano velocemente alternativamente per 10 sec., in seguito indicatori di inizializzazione, vedi in basso		
Doppia chiusura	bianco e verde si accendono ogni 20 sec., in seguito indicatori di inizializzazione		
	Indicazione non programmata	Indicazione programmata	Indicazione anche con spegnimento forzato attivato
Funzioname	rosso lampeggiante	rosso lampeggiante veloce	ogni 5 sec. 4x bianco, rosso e verde veloce alternativamente
ON / OFF 12 ore attivo	rosso e verde lampeggianti	rosso e verde lampeggianti veloce	ogni 5 sec. 4x bianco, rosso e verde veloce alternativamente
Corridoio attivo	rosso e bianco lampeggianti	rosso e bianco lampeggianti veloce	ogni 5 sec. 4x bianco, rosso e verde veloce alternativamente
ON / OFF 12 ore e Corridoio attivati	rosso, verde e bianco lampeggianti	rosso, verde e bianco lampeggianti veloce	ogni 5 sec. 4x bianco, rosso e verde veloce alternativamente
CdS attivato	-	rosso e bianco lampeggianti	in seguito nessun LED rosso per rilevamento movimento

LED indicatori di funzionamento durante il funzionamento	
Procedimento	LED indicatori di funzionamento
Rilevamento movimento	rosso lampeggiante ad ogni movimento rilevato
Semiautomatico attivato	bianco acceso
Modalità a impulsi attivata	rosso e verde lampeggiano una volta ogni 4 sec.
Corridoio attivo	bianco 1 sec. acceso e 4 sec. spento
Corridoio e semiautomatico attivati	bianco 4 sec. acceso e 1 sec. spento
rilevamento troppa luminosità	verde lampeggiante
Misurazione luce attivata	verde lampeggia una volta ogni 10 sec.
Funzione ON/OFF 12 ore attivata	rosso e verde lampeggianti alternativamente
Durata ON attivata (mediante Slave)	rosso lampeggiante veloce
Comando IR	bianco lampeggia una volta
Comando IR „Apri“ e sabotaggio attivi	bianco e verde lampeggio lungo una volta