

AMPEROMETRO DIGITALE AD INSERZIONE TRAMITE TRASFORMATORE DI CORRENTE 5A

DIGITAL AMMETER FOR INSERTION THROUGH 5A CURRENT TRANSFORMER

AMPEREMETRE NUMERIQUE A BRANCHEMENT PAR TRANSFORMATEUR DE COURANT 5A


AMPERÓMETRO DIGITAL DE ACTIVACIÓN MEDIANTE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 5A




DIGITALES AMPEREMETER ZUR EINFÜGUNG ÜBER EINEN STROMTRANSFORMATOR 5A



GW 96 879

COLLEGAMENTO - WIRING - BRANCHEMENT - CONEXIÓN - ANSCHLUSS

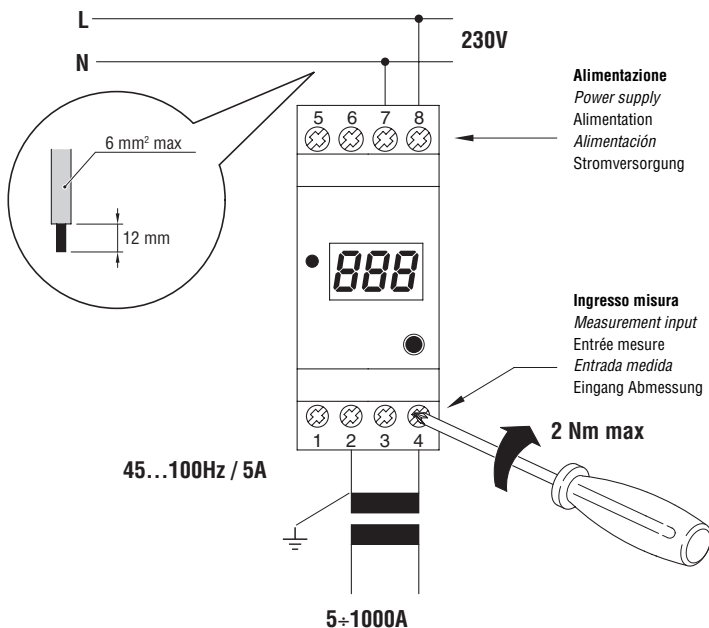

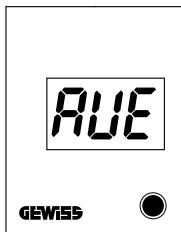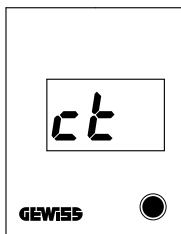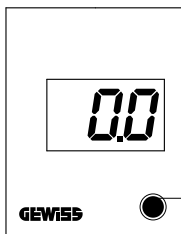

CURRENT TRANSFORMER

5÷999 Default: 100 Corrente nominale del traformatore

Rated current of the transformer

Courant nominal du transformateur

Corriente nominal del transformador

Nennstrom des Transformators

AVERAGE

1÷255 Default: 30

Parametro da regolare solo nel caso che la misura visualizzata non sia stabile. Più elevato è il valore impostato, più la misura sarà stabile.

Parameter to only be adjusted should the measurement displayed be unstable.

The higher the value set, the more stable the measurement will be.

Paramètre à régler uniquement au cas où la mesure affichée n'est pas stable.

Plus la valeur programmée est élevée, plus la mesure sera stable.

Parámetro a regular solo en el caso en el que la medida visualizada no sea estable.

Cuanto más elevado es el valor programado, más estable es la medida.

Parameter, der nur in dem Falle einzustellen ist, wenn die angezeigte Abmessung nicht stabil ist. Je höher der eingestellte Wert ist, desto stabiler wird die Abmessung sein.

OFFSET

0÷20 Default: 0

Parametro da regolare solo nel caso in cui lo strumento visualizzi valori diversi da 0 in assenza di carichi (causa disturbi)

Parameter to only be adjusted should the instrument display values other than 0 in the absence of loads (due to interference)

Paramètre à régler uniquement au cas où l'instrument affiche des valeurs différentes de 0 en absence de charges (à cause de perturbations).

Parámetro a regular solo en el caso en el que el instrumento señale valores diferentes de 0 en ausencia de cargas (causa disturbios)

Parameter, der nur in dem Falle einzustellen ist, wenn das Instrument bei fehlender Ladung andere Werte als 0 anzeigt (Störungsgrund)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Alimentazione

Vn: 230 V AC(50/60Hz)
Potenza assorbita: 2VA

Alimentation

Vn : 230 V CA(50/60Hz)
Puissance absorbée : 2VA

Stromversorgung

Vn: 230 V AC(50/60Hz)
Aufgenommene Leistung: 2VA

Misura

Campo di misura: 0,1÷999A
In: 5A (45...100Hz)
Imax (discontinua): 6A
Sovraccarico permanente: 1,1 In
Sovraccarico termico (1s): 2 In
Trasformatore di corrente CT: 5÷1000A
Precisione:0,5%
Temp.funz.: -5...+55°C
Temp.stoccaggio: -10...+70°C

Mesure

Plage de mesure : 0,1÷999A
In : 5A (45...100Hz)
I max (discontinue) : 6A
Surcharge permanente : 1,1 In
Surcharge thermique (1s) : 2 In
Transformateur de courant CT : 5÷1000A
Précision : 0,5%
Temp. Fonct. : -5...+55°C
Temp. de stockage: -10...+70°C

Messung

Messbereich: 0,1÷999A
In: 5A (45...100Hz)
Imax (diskontinuierlich): 6A
Permanente Überlast: 1,1 In
Thermische Überlast (1s): 2 In
Stromwandler CT: 5÷1000A
Präzision: 0,5%
Betriebstemp.: -5...+55°C
Lagertemp.: -10...+70°C

IP20

IP20

IP20

Power supply

Vn: 230 V AC(50/60Hz)
Power absorbed: 2VA

Alimentación

Vn: 230 V AC(50/60Hz)
Potencia absorbible 2VA

Standards:

EN 61010-1
EN 60688
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4

Measurement

Measurement range: 0,1÷999A
In: 5A (45...100Hz)
Imax (discontinuous): 6A
Permanent overload: 1,1 In
Thermal overload (1s): 2 In
CT current transformer: 5÷1000A
Precision:0.5%
Op. temp.: -5...+55°C
Storage temp.: -10...+70°C


Medida

Campo de medida: 0,1÷999A
In: 5A (45...100Hz)
Imax (discontinua): 6A
Sobrecarga permanente: 1,1 In
Sobrecarga térmica (1s): 2 In
Transformador de corriente CT: 5÷1000A
Precisión:0,5%
Tiemp.func.: -5...+55°C
Temp.almacenaje: -10...+70°C

IP20

IP20

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - DIMENSIONES - ABMESSUNGEN

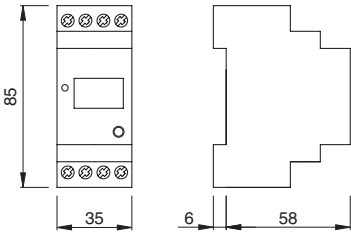

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:

Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:

GEWISS S.p.A. Via D.Besatelli, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy tel: +39 035 946 111 E-mail: qualitymarks@gewiss.com

According to applicable UK regulations, the company responsible for placing the goods in UK market is:

GEWISS UK LTD - Unity House, Compass Point Business Park, 9 Stocks Bridge Way, ST IVES

Cambridgeshire, PE27 5JL, United Kingdom tel: +44 1954 712757 E-mail: gewiss-uk@gewiss.com



+39 035 946 111

8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

lunedì - venerdì / monday - friday



www.gewiss.com

